




SERVICE INFO



Optičke razlike

kod remenica slobodnog hoda alternatora (OAP) Kat.Br. 535 0233 10

Proizvođač: Suzuki
Model: Jimny (FJ)
Motor: 1.5 DDiS
Kat. Br.: 535 0233 10
OE broj: 31171-84A10

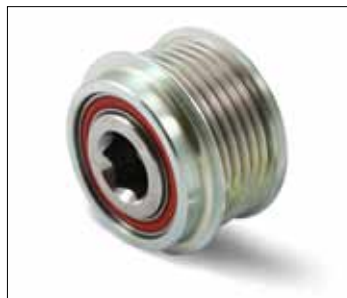

Slika 1: Stara (prethodna) izvedba



Slika 2: Nova izvedba

Kao dio našeg kontinuiranog tehničkog usavršavanja naših proizvoda, promjene su izvršene i na remenici slobodnog hoda alternatora (OAP) Kat.Br. 535 0233 10.

Ova servisna informacija prikazuje optičke razlike stare izvedbe (Slike 1 i 3) i nove izvedbe (Slike 2 i 4)

Kod nove izvedbe, unutarnji brtveni prsten na stražnjoj strani je proširen, tako da rastojni prsten koji je prikazan na Slici 3 više nije potreban.



Slika 3: Stara (prethodna) izvedba



Slika 4: Nova izvedba

U prijelaznoj fazi se može dogoditi da će se isporučivati oba dvije izvedbe.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Oba dvije izvedbe, zadovoljavaju tehničke specifikacije i mogu se upotrebljavati bez ograničenja.

Odgovarajući rezervni dijelovi i tehničke informacije mogu se pronaći na www.schaeffler-aftermarket.com ili na www.RepXpert.com.

Telefon: +385 (1) 3701-944
Fax: +385 (1) 3764-473
E-Mail: aftermarket.hr@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

